

# Памятка минерам о мерах предосторожности при разминировании, разработанная штабом инженерных войск 1-го Белорусского фронта (18 мая 1944 г.)

## Памятка минерам о мерах предосторожности при разминировании, разработанная штабом инженерных войск 1-го Белорусского фронта (18 мая 1944 г.)

*Смерть немецким оккупантам!*

### ПАМЯТКА МИНЕРАМ<sup>1</sup>

#### О МЕРАХ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАЗМИНИРОВАНИИ

Отступая под ударами наших войск, противник минует дороги, объезды, мосты, переправы, броды, населенные пункты, окопы, землянки, вооружение и военное имущество.

Разминирование минных заграждений противника и пропуск наших наступающих войск являются почетной задачей минеров.

Минер должен отлично знать минно-подрывное дело, обязан действовать смело, решительно и быстро.

Обнаружить замаскированные мины и сюрпризы противника – главная задача минера.

Мины противника обнаруживай с помощью миноискателя, щупа и по внешним признакам.

Демаскирующими признаками минированных участков являются: бугорки на поверхности земли, нарушенный покров земли, протянутые провода и шнуры, валяющаяся вблизи упаковка мин и взрывчатых веществ, колья, вехи и пометки на местных предметах и оставленные противником надписи на минных полях и проходах.

Подозрительные места особо внимательно осмотри и проверь миноискателем и щупом.

Не трогай оставленного противником военного имущества до того, пока не убедишься, что оно не минировано.

Обнаружив минное поле противника, обозначь его границы, выставь предупредительные знаки и после этого приступай к разминированию.

Отличное знание своего дела, выполнение мер предосторожности и дисциплина при разминировании обеспечивают успешные действия и безопасность минера!

#### **Работу по разминированию организуй так:**

Обозначь границы обнаруженного минного поля.

Проверь, нет ли мин на путях подхода к минному полю. Тропинку от основной дороги к минному полю обозначь вехами, кольями или указками.

Там, где можно работать одному, не должно быть нескольких человек; при разминировании минеры обязаны находиться не ближе 40-50 м друг от друга.

С помощью миноискателя, щупа и по внешним признакам отыщи отдельные мины и осторожно сними с них маскировку.

Маскировку с деревянных противопехотных мин (типа ПМД-6, ПМД-7) снимай малой лопаткой на шесте длиной 4-5 м. Лопатка размером 12x18 см изготавливается из кровельного железа.

Мины с разрушенным корпусом и ржавыми взрывателями не разминируются. Такие мины уничтожаются на месте подрыванием.

Извлечение мины из земли производи только «кошкой» на шнуре или тросе длиной 40-50 м; при этом сам находишься в укрытии.

Перед извлечением взрывателя из мины вставь в него предохранительную чеку или шпильку с предохранительной втулкой. Предохранительная чека или предохранительная втулка и шпилька должны свободно вставляться во взрыватель.

Если невозможно свободно надеть предохранительную втулку или вставить шпильку в ударник МУВ, мина не разминировуется, а уничтожается на месте подрыванием.

МУВ из отечественных мин руками извлекать запрещается.

Извлечение МУВ из мин производи с помощью крючка на шнуре длиной 40-50 м.

Немедленно убирай взрыватели от мин. Ржавые и опасные взрыватели уничтожай на месте подрыванием.

Не храни капсюлей-детонаторов и взрывателей в карманах.

Снятые мины и взрыватели отнеси на полевой склад. Укладывай отдельно годные мины от негодных. На складе взрыватели храни отдельно от мин.

Обнаружив мину неизвестной конструкции, обозначь ее и немедленно доложи командиру.

Закончив разминирование минного поля, вторично проверь участок. При этом выполняй все меры предосторожности так же, как и в начале работ.

Помни, что противник иногда ставит мины на глубину до 30-40 см. Такую мину трудно обнаружить миноискателем; отыскать ее можно щупом.

**Щупом (длина щупа 4-5 м) работай так:**

Щуп держи наклонно под углом 45-60°.

Проколы грунта щупом делай перед собой на расстоянии 2.5-3 м, через каждые 10-15 см.

Обязательно проверь щупом место, куда ты будешь ставить ногу при передвижении.

Наконечник щупа должен углубляться в землю на 15-20 см. В землю щуп опускай не ударами, а нажатием на щуп.

При работе щупом внимательно осматривай местность, нет ли там натянутых, шнуров, проволок, невзорвавшихся гранат и проч.

Помни, что все несчастные случаи при разминировании происходят из-за нарушения дисциплины и невыполнения мер предосторожности.

Будь образцом дисциплинированности и требуй этого от товарищей.

Железная воинская дисциплина и выполнение всех мер предосторожности при разминировании – закон и залог успеха действий минера.

Боец! Твоя жизнь нужна Родине для победы над врагом!

Будь осторожен при минировании и разминировании.

Строго соблюдай все меры предосторожности.

Минер, ты обязан обучать обращению с минами бойцов других родов войск! Этим ты облегчишь свою работу и уменьшишь наши потери от мин противника.

18.5.1944 г.

**Инженерное управление 1-го Белорусского фронта**

Ф. 418, оп. 74132с, д. 5, л. 88.

---

<sup>1</sup> Настоящая Памятка в войсках 1-го Белорусского фронта была доведена до командира стрелковой роты, а в инженерно-саперных частях и подразделениях – до каждого сапера.